

NcStudio V12单CCD控制系统 厂商手册

前言

NcStudio V12 单 CCD 软件支持偏置功能、自动分层补偿功能，支持焦点设定、回准焦高度、交换相机、拍照、照片存储、模板取用、相机参数导入导出等相机功能。

本手册包含以下几个部分：

1. 配置及接线
2. 安装及卸载
3. 软件界面简介
4. CCD 功能操作
5. 自动分层补偿
6. 常见问答
7. 术语及参数

配置及接线

产品配置

硬件

- NC65C 主机
- Lambda 5M 控制器
- EX31A1 端子板
- 相机
- 维智驱动器（绝对值）
- MA/MN/ME/MB 系列电机（绝对值）
- 手轮（选配）


软件

- NcStudio V12 单 CCD 软件
- 相机驱动程序

接线图

产品接线图

产品接线图如下，其中，朗达 5M 控制器的伺服接口连接总线驱动器和电机。

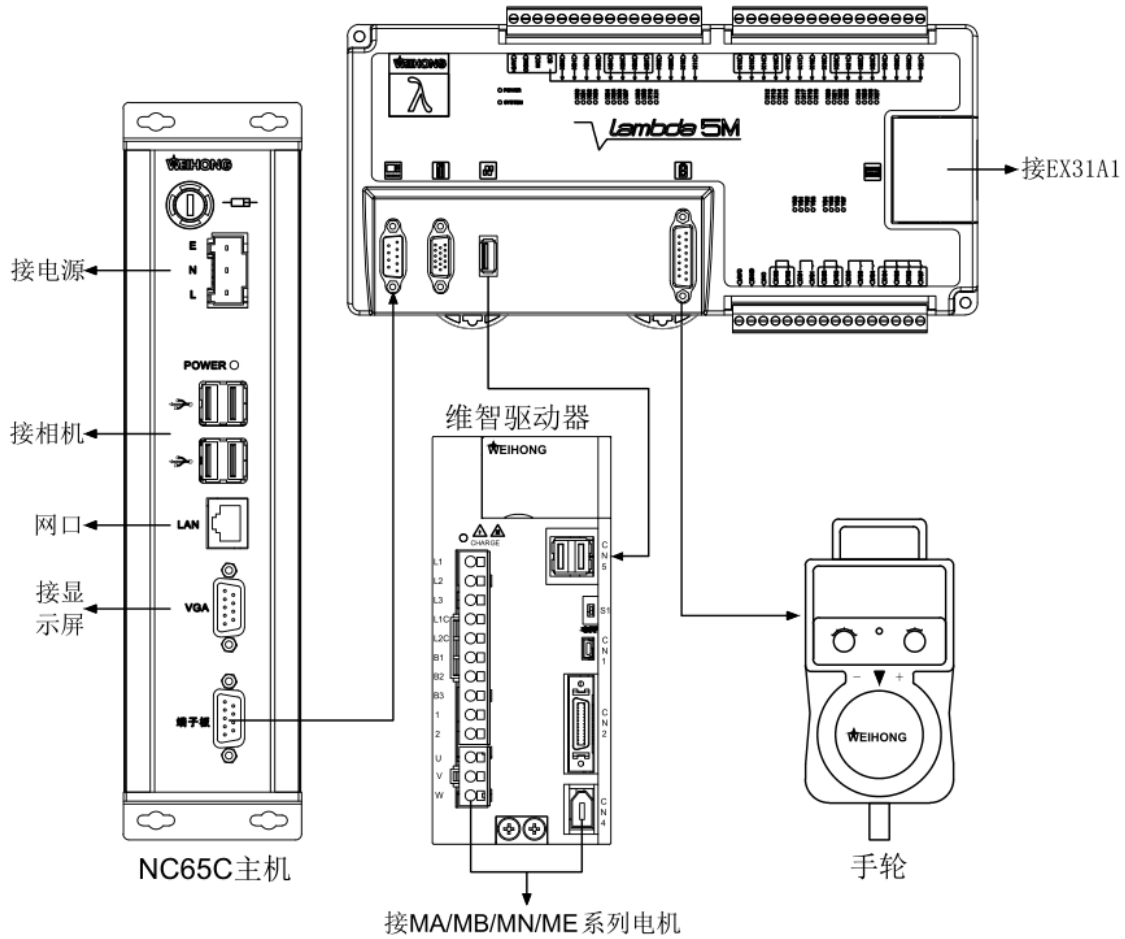


端子板接线图


单 CCD 系统使用的端子板包括：

- 一台 Lambda 5M 控制器
- 一块 EX31A1 端子板

Lambda 5M 控制器 IO 端口及接线如下图所示。

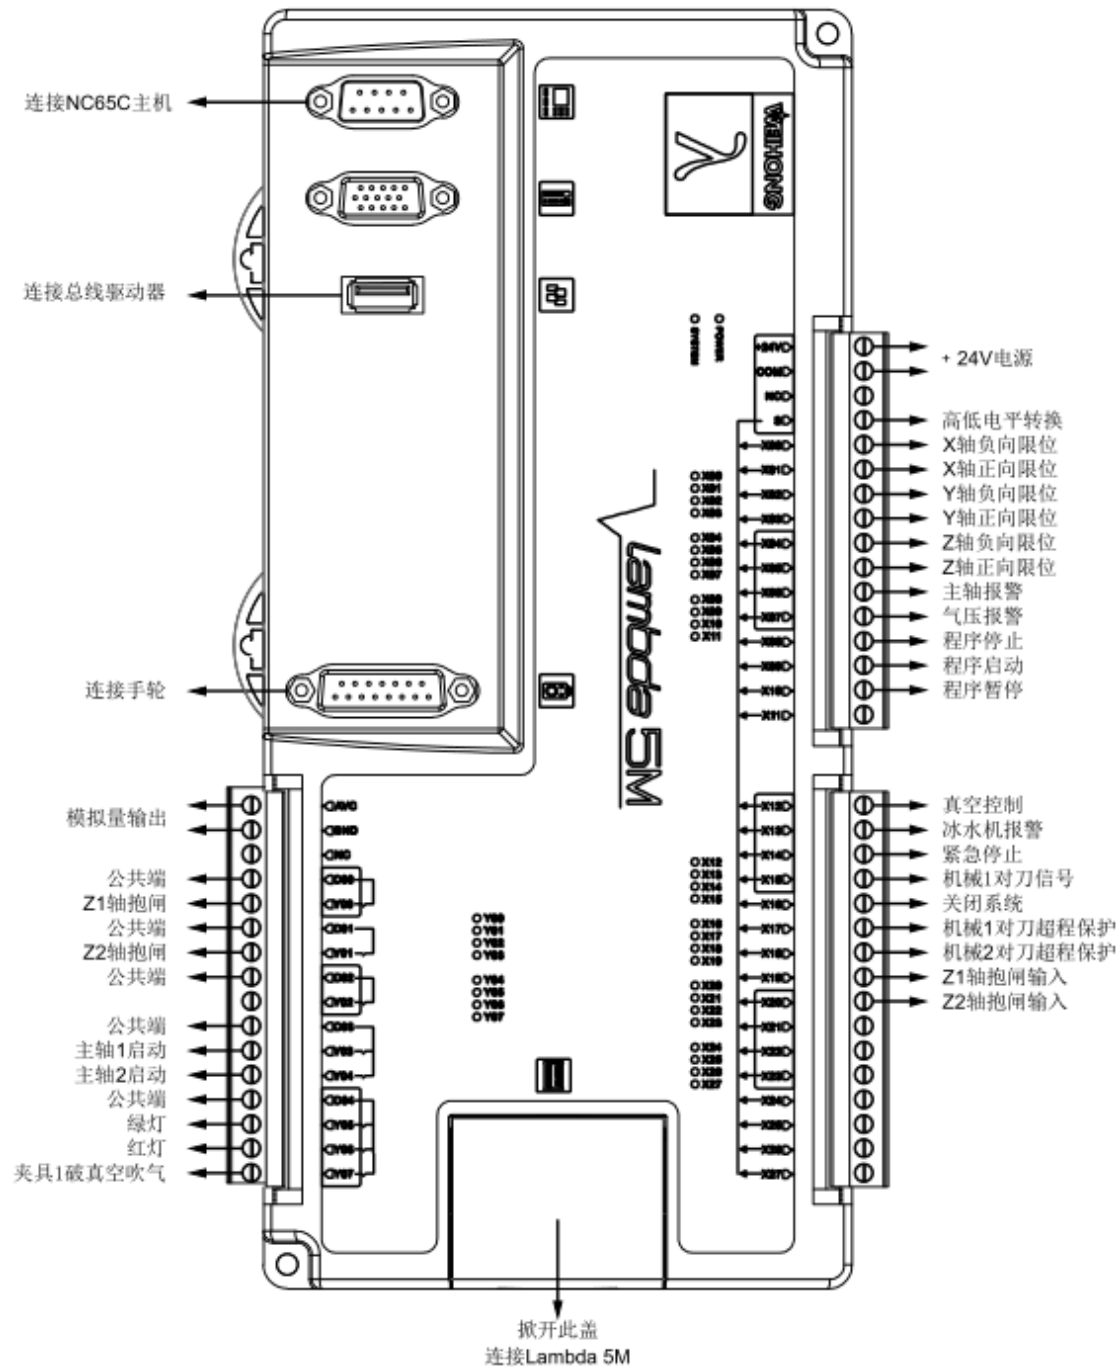

扩展端子板 EX31A1 IO 端口及接线如下图所示。

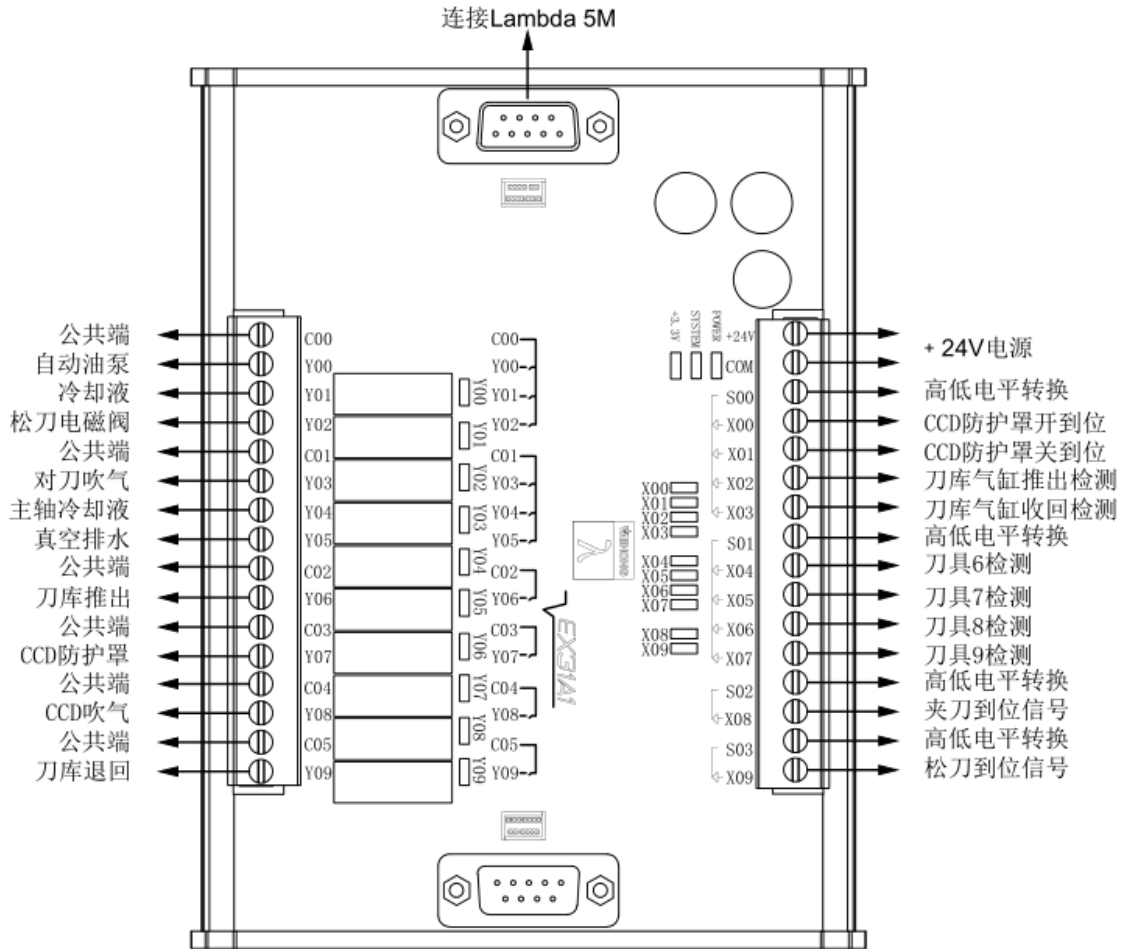

安装

请按以下顺序安装：

1. 安装相机驱动程序。
2. 安装 NcStudio V12 软件。

在安装过程中，系统将配套安装“维宏云”插件供用户使用。

安装相机驱动程序

请按以下步骤安装相机驱动程序：


1. **可选：**若非首次安装相机驱动，请先卸载，否则将弹出卸载旧版安装包的提示框。
2. 单击相机驱动安装程序，按照安装提示操作，此处不做详述。

安装 NcStudio V12 软件


用户在刚拿到 NC65C 主机时，所有的系统、软件都已安装好，可直接使用。

如需重新安装或升级更新软件，请参照下列步骤操作：


1. 双击安装程序，安装开始，弹出安装进度窗口如下图所示。

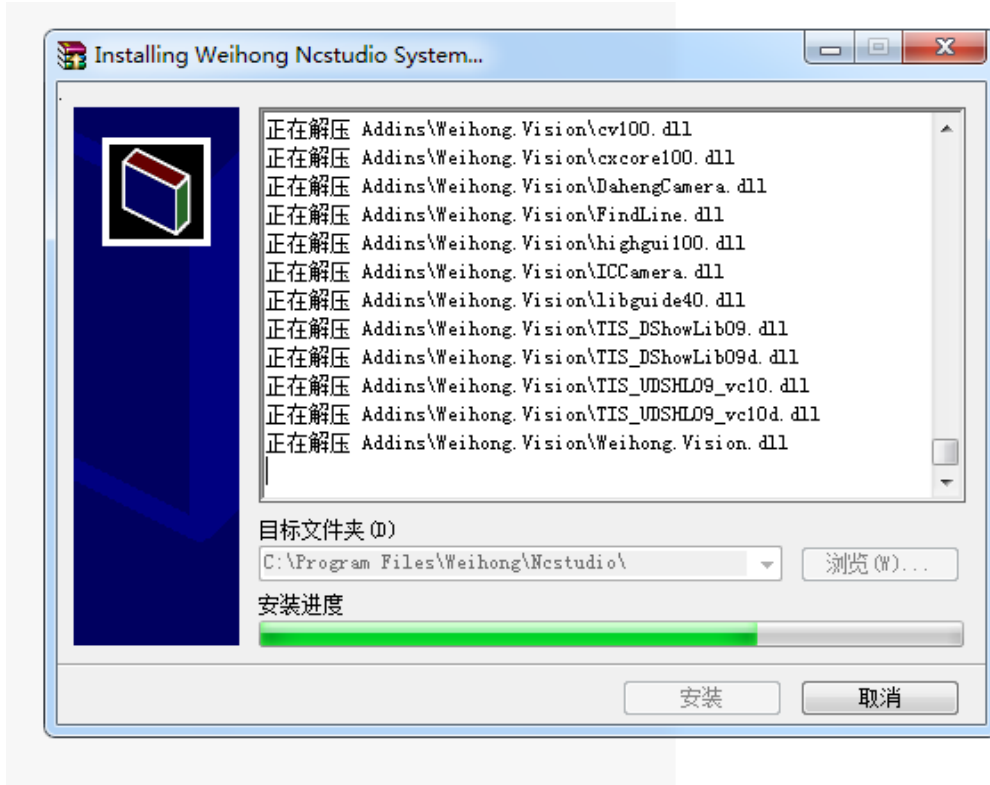


2. 选择是否保留之前配置的参数。参数迁移对话框如下图所示。

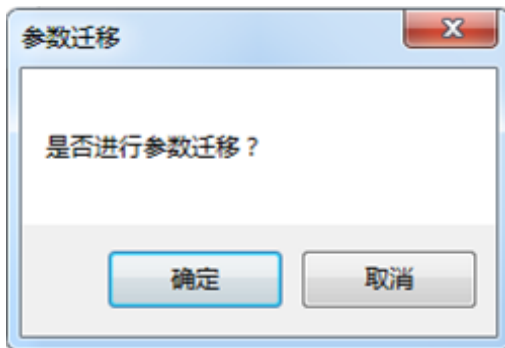

同时，系统将自动安装“维宏云”插件。弹出 **维宏云安装向导** 进度窗口如下图所示。

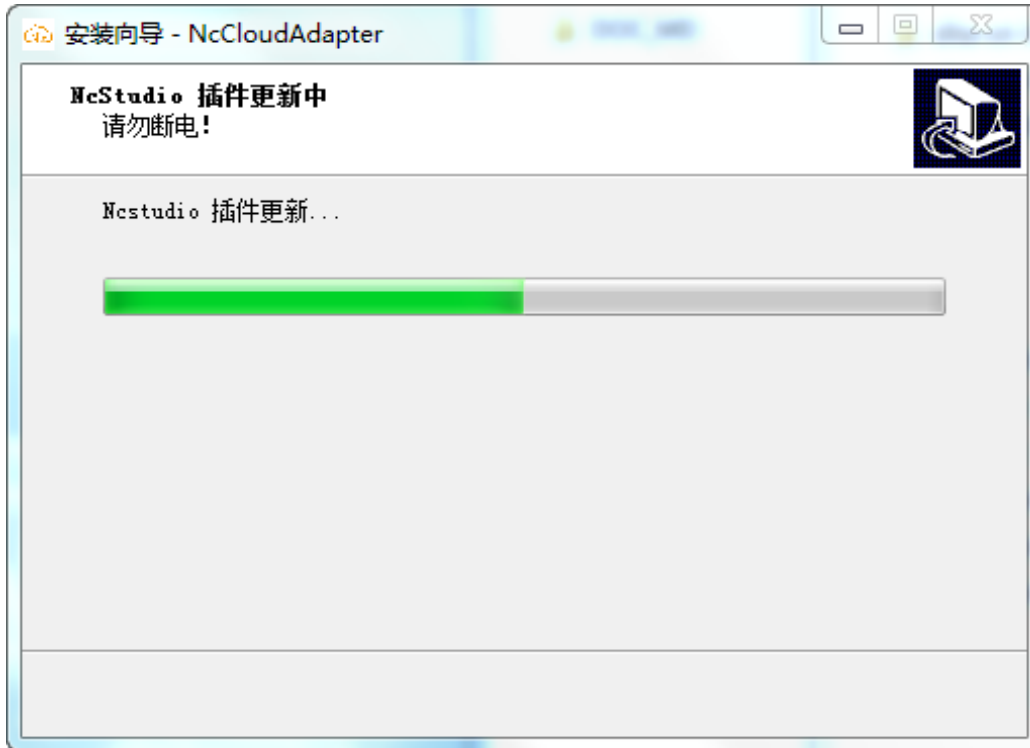

3. NcStudio V12 软件安装完成，单击 **确定**。

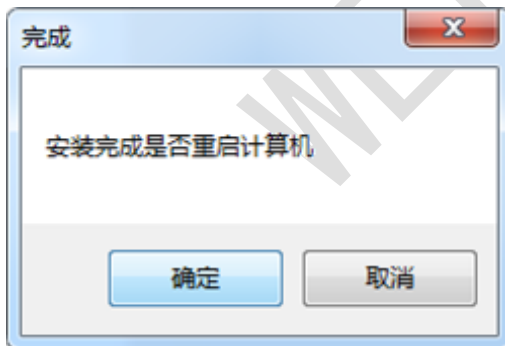


如需卸载 NcStudio 软件，有以下 3 种方式：

- 删除“删除“C:\Program Files\Weihong”路径下的 NcStudio 文件夹。”路径下的 NcStudio 文件夹。
- 删除 **开始** → **程序** 里的 NcStudio 项
- 删除桌面上 NcStudio 的快捷菜单。

软件界面简介

NcStudio V12 系统的操作界面图如下，包括：

- 菜单栏
- 状态栏
- 数控信息栏
- 功能选项卡
- 端口操作区
- 刀具信息区
- 手动操作区

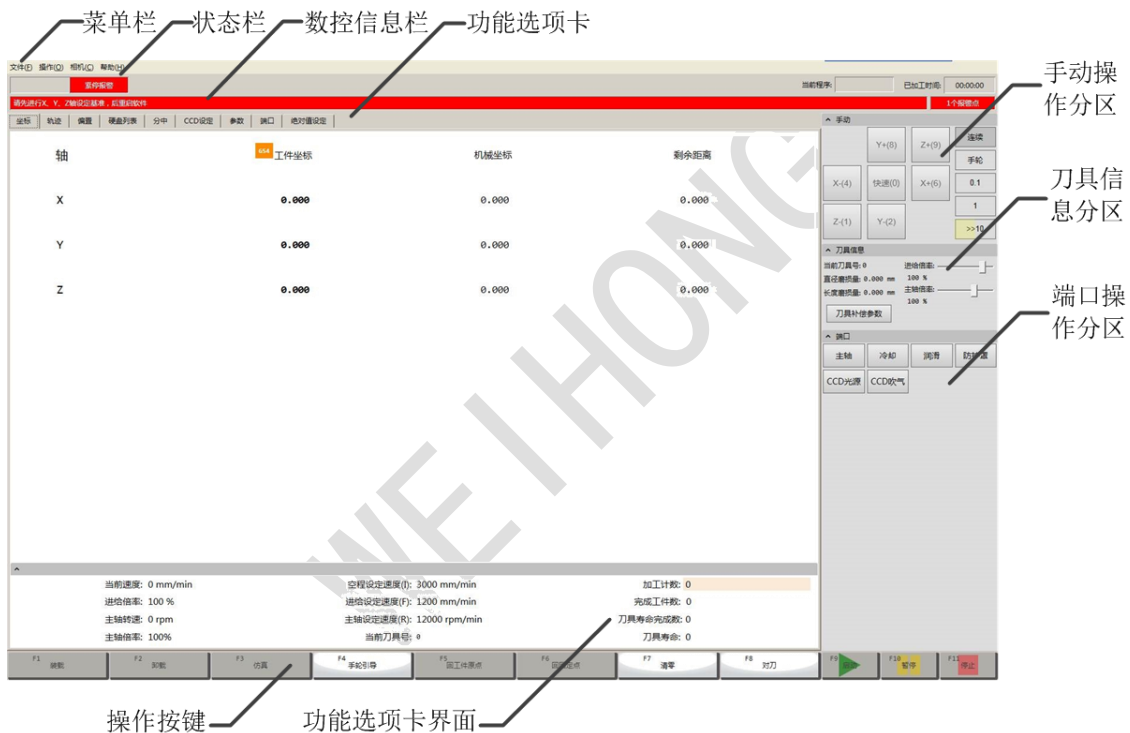

功能选项卡

功能选项卡包括坐标、轨迹、偏置、硬盘列表、分中、CCD 设定、参数、端口和绝对值设定。

坐标

坐标窗口显示机械坐标系和工件坐标系。

坐标系

轴	G54 工件坐标	机械坐标	剩余距离
X	0.000	0.000	0.000
Y	0.000	0.000	0.000
Z	0.000	0.000	0.000

当前速度: 0 mm/min	空程设定速度(I): 3000 mm/min	加工计数: 0
进给倍率: 100 %	进给设定速度(F): 1200 mm/min	完成工件数: 0
主轴转速: 0 rpm	主轴设定速度(R): 12000 rpm/min	刀具寿命完成数: 0
主轴倍率: 100%	当前刀具号: 0	刀具寿命: 0


黄色块输入框为可直接修改的参数，单击即可修改。

执行“回机械原点”操作后，坐标系显示  标志，如下图所示。

轴	G54 工件坐标	机械坐标	剩余距离
 X	0.000	0.000	0.000
 Y	0.000	0.000	0.000
 Z	0.000	0.000	0.000

轨迹

执行加工或仿真加工时，在轨迹窗口可实时、直观地察看刀具所走的路径。

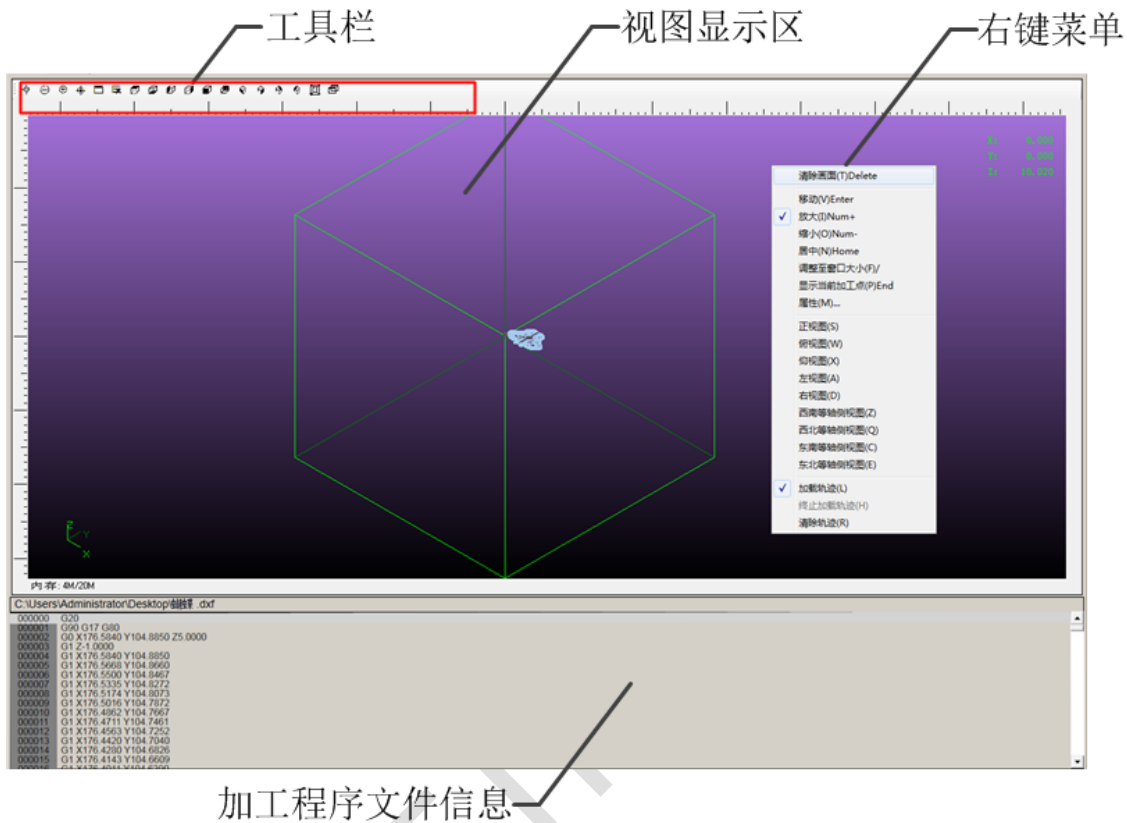

轨迹窗口的操作方式有：点击工具栏、右键菜单选择相应快捷键。

偏置

偏置窗口包括 **工件偏置** 和 **公共偏置**。设置偏置便于程序的编程、缩短轴移动距离。

- 工件偏置：即工件原点相对于机械原点的偏置。
- 公共偏置（外部偏置）：用来记录工件原点的临时调整值，任何自动功能都不会调整该值，只可手动修改。

工件偏置、刀具偏置、公共偏置满足以下公式：

工件坐标=机械坐标-工件偏置-刀具偏置-公共偏置

 
工件偏置和公共偏置的操作示意图如下：



2. 单击所选坐标系下的各轴输入框，修改偏置值。

3. 单击<置X/Y/Z>，将当前点机械坐标设置到偏置值中。

单击，直接修改。



单击，可修改一次"加深"、"抬高"的数值。

硬盘列表

硬盘列表包括 本机程序列表、可移动磁盘列表、加工向导。

其中，加工向导包括 铣圆形框、铣圆形底、铣矩形框、铣矩形底。



分中

“分中”即“两点分中”，若工件为规则矩形，可通过此窗口操作确定工件原点。

轴	工件坐标	机械坐标
X	0.000	0.000
Y	0.000	0.000
Z	0.000	0.000

手动分中:

1) 手动移动刀具到工件的一侧，按“记录”键，软件会记录下当前点的机械坐标；

2) 再移动刀具到工件的另一侧，按“分中”键，软件会根据当前位置和上次记录计算出中点坐标，并设置工件零点。

X轴记录 | 0 | X分中记录 | 0

Y轴记录 | 0 | Y分中记录 | 0

记录X 分中X 记录Y 分中Y 开始分中


分中操作步骤如下：

1. 关闭主轴，避免因主轴速度过快而产生危险。
2. 单击 **开始分中**。
3. 按软件界面上的提示步骤进行操作。

注意： 当分中某轴时，请保持另一轴不动。

CCD 设定

CCD 功能为本手册重点功能，此处仅简单介绍 CCD 设定窗口，具体内容详见 [CCD 功能操作](#)。

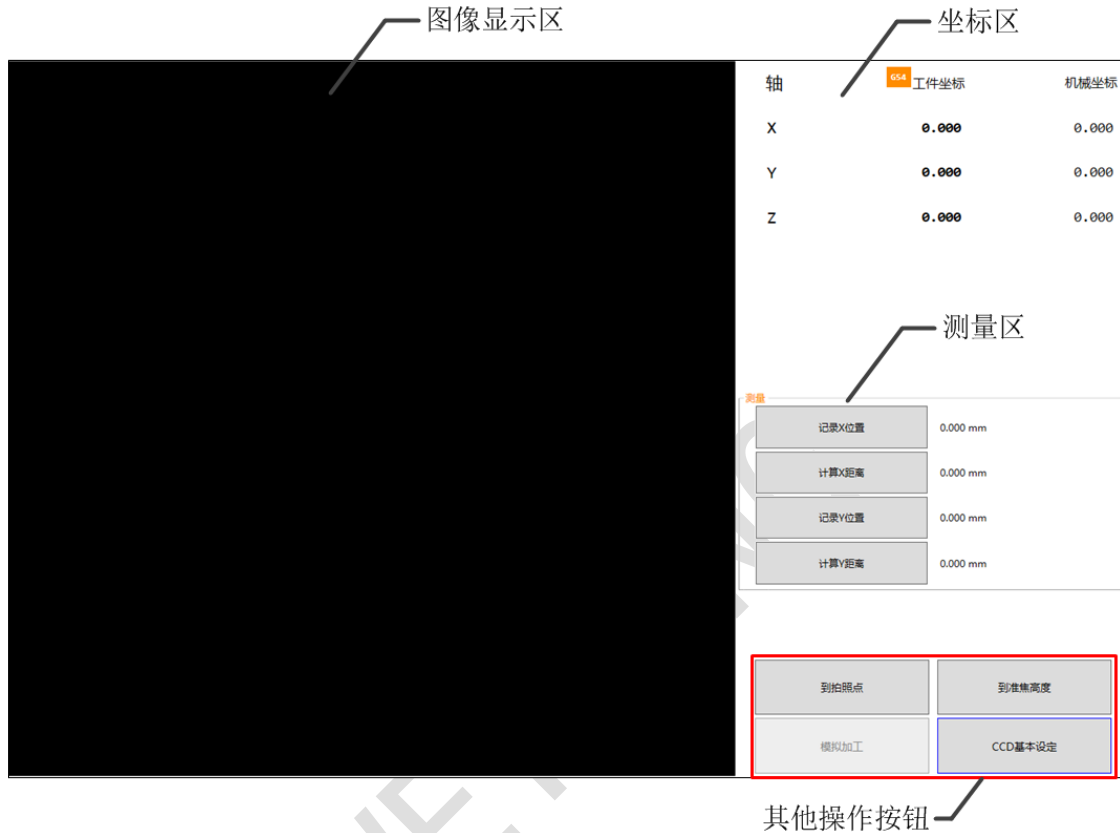

- **到拍照点**：CCD 移动至对应的拍照点拍照。
- **到准焦高度**：主轴运动至图像最清晰的位置。
- **模拟加工**：CCD 在准焦高度下，沿刀路轨迹运动，但不进行实际加工操作。
- **CCD 基本设定**：切换至 CCD 基本设定窗口，可完成与 CCD 相关的设定和操作。

CCD 基本设定窗口如下图所示。



- **参数保存**：用于保存正确设置后的 CCD 参数。
- **参数导入**：导入之前 **参数保存** 的参数。
- **回焦点**：相机回到准焦高度。
- **回主界面**：跳转回 CCD 设定窗口。

参数

用户可在此窗口查看参数和修改参数值。

参数名称	参数值	参数单位	参数生效时间	参数描述
手轮运动				
[13004] X1	0.001	mm	立即生效	手轮倍率X1
[13005] X10	0.01	mm	立即生效	手轮倍率X10
[13006] X100	0.1	mm	立即生效	手轮倍率X100
手动连接				
[14000] 手动连续高速	1800	mm/min	立即生效	手动连续高速运行时的速度,设定范围:[手动连续低速,各轴最大速度最大值]
[14001] 手动连续低速	1200	mm/min	立即生效	手动连续默认速度,设定范围:[0.06,手动连续高速]
手动步进				
[14010] 手动步进速度	1200	mm/min	立即生效	手动步进速度,设定范围:[0.06,各轴最大速度最大值]
手轮引导				
[15010] 手轮引导倍率	1		立即生效	在手轮引导过程中,手轮转动速度与进给速度的比值。值越大,手轮引导的速度越快。设定范围
回机械原点				
[20000] 加工前是否必须回机械原点	是		立即生效	加工前是否必须回机械原点(是:需要,否:不需要)
主轴				
[22010] 当前的编程转速	12000	Rpm	立即生效	当前的编程转速,不是任何时候都有意义,单位:转/分钟,设定范围:[0,主轴最大允许转速]
排水				
[23001] 是否自动排水	否		立即生效	是否自动排水
[23002] 是否仅在运行时排水	否		立即生效	是否仅在运行时排水
[23003] 排水时间	1	s	立即生效	排水时间
[23004] 排水间隔	1	s	立即生效	排水间隔
润滑				
[22104] 定期自动启动润滑油泵	是		立即生效	是否定期自动启动润滑油泵
[22105] 润滑油泵检测是否有效	是		立即生效	润滑油泵检测是否有效
[22107] 启动润滑油间隔时间	12000	s	立即生效	两次添加润滑油的时间间隔
[22108] 开启润滑油时间	15	s	立即生效	一次添加润滑油的持续时间
[22109] 润滑油泵开始检测时间	1	s	立即生效	润滑油泵开始检测时间
[22110] 润滑油泵结束检测时间	5	s	立即生效	润滑油泵结束检测时间

- 按功能：参数分为“操作参数”、“进给轴参数”、“解析参数”和“刀具参数”。
- 按权限：参数分为“操作员参数”、“制造商参数”和“开发商参数”，查看制造商参数和开发商参数时需输入密码。

运行状态下，“刀具参数”中的非当前刀具号参数可以修改，其余所有参数均不能修改。

端口

用户可在此窗口查看、修改端口极性。

名称	极性	描述	Pin
●XC	N	X轴编码器零点	XC0
●YC	N	Y轴编码器零点	YC0
●ZC	N	Z轴编码器零点	ZC0
●XALM	N	X轴伺服报警	XALM
●YALM	N	Y轴伺服报警	YALM
●ZALM	N	Z轴伺服报警	ZALM
●HX1	N	手轮选择X1档	HX1
●HX10	N	手轮选择X10档	HX10
●HX100	N	手轮选择X100档	HX100
●HSX	N	手轮选择X轴	HSX
●HSY	N	手轮选择Y轴	HSY
●HSZ	N	手轮选择Z轴	HSZ
●Stop	N	程序停止	X00(LD5M)
●Start	N	程序启动	X01(LD5M)
●Estop	N	紧急停止	X02(LD5M)
●CUT	N	对刀仪	X03(LD5M)
●Cali_ALM	N	对刀超程保护	X04(LD5M)
●S_ALM	N	主轴报警	X05(LD5M)
●X06	N	通用输入	X06(LD5M)
●ChangeTool	N	换刀检测	X07(LD5M)
●X08	N	通用输入	X08(LD5M)
●SpinStoped	N	主轴零速	X09(LD5M)
●X10	N	通用输入	X10(LD5M)
●OilCheck	N	油位检测	X11(LD5M)
●OilPressCheck	N	油压检测	X12(LD5M)
●Cold_ALM	N	水冷机报警	X13(LD5M)
●P_ALM	N	气压低报警	X14(LD5M)
●VACUUMALM	N	负压检测报警	X15(LD5M)
●CheckFilpCylinde	N	电箱安全门开关	X16(LD5M)
●ElectricCabinetHi	N	电控箱温度高报警	X17(LD5M)
●CoolFlowDetectic	N	工件冷却水流量检测	X18(LD5M)
●SpinCoolFlowDet	N	主轴冷却水流量检测	X19(LD5M)
●X20	N	通用输入	X20(LD5M)
●ZAxisBrake	N	抱闸	X21(LD5M)
●LooseTool	N	主轴换刀	X22(LD5M)
●ToolCheck1	N	刀号1检测	X23(LD5M)

测试开(F1) 测试关(F2) 取消测试(F3) 修改极性(F4) 取消全部(F5) 修改属性(F6)...

绝对值设定

绝对值设定窗口可进行回机械原点、机械手基准导入/导出操作。

开启设定

轴	绝对值	绝对值	绝对值	基准点	基准点
X	0.000(00-0000-00000000)	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input type="button" value="获取"/>	未设定	<input type="button" value="设定"/>
Y	0.000(00-0000-00000000)	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input type="button" value="获取"/>	未设定	<input type="button" value="设定"/>
Z	0.000(00-0000-00000000)	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	<input type="button" value="获取"/>	未设定	<input type="button" value="设定"/>

基准导入/导出

基准导入

基准导出


绝对值编码器伺服系统具有记录机械原点位置功能，故机床只需在调机时设置一次机械原点即可。若更换软件，可导入之前的基准参数。

操作按钮

用户可通过单击按钮或在键盘输入（F1~F11）实现相应操作,操作按钮图示如下。




其中，**清零（F7）**用于清除坐标轴的公共偏置，可分别对 X、Y、Z 或所有轴的工件坐标进行清零操作，单击 **清零（F7）** 显示如下。

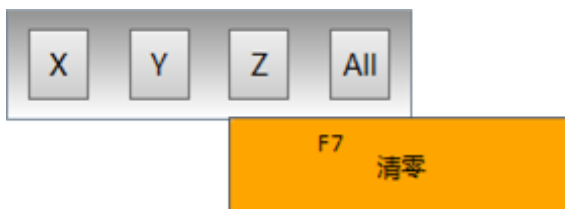

端口操作区

该区域可检测软、硬件通讯是否良好。

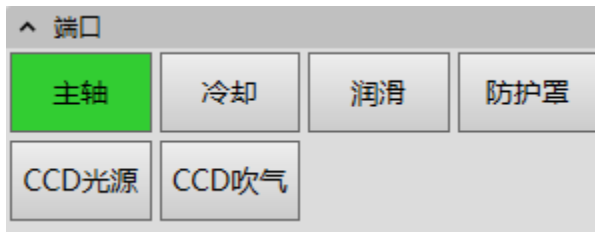

按键呈绿色高亮显示时，表示当前阀门状态为开，此时若端子板上对应的端口灯亮，则表示通讯良好。

刀具信息区

查看当前刀具号、刀具磨损的信息，或设置刀具补偿。



单击 **刀具补偿参数** 后，可在弹出的对话框中设置刀具参数。

手动操作区

可通过连续、步进、手轮等方式，手动控制机床轴运动。

用户可通过单击按钮或小键盘上的数字键（0、1、2、4、6、8、9）实现相应操作。



轴方向按钮

- 单击轴方向按钮：机床以手动低速运动。
- 单击 **快速** 后，再单击轴方向按钮：机床以手动高速运动。

进给方式

- 连续方式：按下轴方向按钮，机床连续运动直至松开。
- 手轮方式：摇动手轮，控制对应的机床轴运动。
- 步进方式：每按一次轴方向按钮，对应轴运动给定的步长。
 - 0.1/1：对应轴运动 0.1 或 1 的步长。
 - >>10：自定义步长。点击左半边黄色区表示以自定义步长移动主轴，点击右半边灰色区则弹出步长设定对话框。自定义步长值不宜设置过大，以免因误操作而损坏机床 > **注意：** 请勿频繁点击上述按钮，因为系统执行点动指令时需一定时间。

CCD 功能操作

CCD 功能的主要实现原理是根据找到的特征点位置，调整坐标系，并在加工过程使用调整后的坐标系进行加工。

CCD 设定主要包含以下几个步骤：

1. 设置相机
2. 调试 CCD 与机床
3. CCD 拍照及设置工件原点
4. 其他设置

设置相机

需要设置相机的两个参数：**曝光** 和 **增益**。

过程：

1. 切换至 **参数** 页面，勾选 **开启设定**。
2. 拖动滑动条，调节相机参数 **曝光** 和 **增益** 值。

设定	参数	工艺
		<input checked="" type="checkbox"/> 开启设定
X向安全偏移量：		10.000mm
Y向安全偏移量：		10.000mm
安全偏移角度：		10.000deg
X向补偿：		0.000mm
Y向补偿：		0.000mm
角度补偿：		0.000deg
曝光：	<input type="range"/>	7 % 0.035
增益：	<input type="range"/>	20 % 25.00

设置完成后，界面相应处显示时间。单位：s。

注意事项

- 合理设置相机曝光。

相机的曝光如果设置太高，采集的帧率会降低。因此，在设置完曝光后，需要考虑系统中的拍照延时时间是否需要增大。

- 一般情况下，拍照延迟时间 $>(100+\text{曝光时间})$ ，单位为 ms。

此处的 100ms 是机床的停稳时间。一般情况下，机床停稳时间按此计算即可。

举例

上图中，曝光设置为 7%，即曝光时间为 0.035s（35ms），则拍照延迟时间设置为 200ms 是合理的。

调试 CCD 与机床

CCD 加工前，需要先确认以下三个数值：

- 焦距
- 倍率
- 主轴与 CCD 偏距

以上三个数值在机床安装完成以后，就固定了。在更换或者维修机床（重新安装相机或者镜头）以后，这 3 个数值需要重新测量。

设定焦距

设定焦距的目的：设定加工时，XY 轴运动到拍照点位置，Z 轴运动到准焦高度后，再进行拍照。

过程：

1. 手动移动 Z 轴，直至相机可以拍到清晰的图片。
2. 使用手轮，切换到 **X10** 档位，控制 Z 轴上下微调，直至找到最清晰的位置。
3. 点击 **焦距设定** 下 **取当前点**。



测量倍率

测量倍率的目的：为了得到像素与位移之间的比例关系。若倍率错误，那么最后 CCD 结果也是错误的。

过程：

1. 切换到 **设定** 页面，并勾选 **开启设定**。
2. 设置机床运动距离。比如设置为 1mm。
3. 点击 **取特征** 按钮，设定测量倍率时查找的特征点。

该特征点必须是在相机视野中是 **唯一** 的。详细请参阅 [测量倍率时，选取的特征点有何要求？](#)

4. 点击 **开始** 按钮。
5. 测量完成以后，反复点击 **开始** 按钮，进行多次测量。
6. 点击 **测量记录** 按钮，查看测量结果，将波动比较大的值剔除。



The screenshot shows the '设定' (Setting) page with the following elements:

- Navigation tabs: **设定** (Setting), **参数** (Parameter), **工艺** (Process).
- Checkmark: 开启设定 (Enable Setting).
- Section 1: 焦距设定(第一步) (Focal Length Setting (Step 1))
 - 取当前点 (Get Current Point) button
 - Value: -10.600
- Section 2: 倍率测量(第二步) (Magnification Measurement (Step 2))
 - 机床移动: (Machine Movement) label
 - Value: 1.000 (circled in red)
 - Buttons: 取特征 (Get Feature), 开始 (Start), 测量记录 (Measurement Record) (all circled in red)
- Section 3: 主轴与CCD偏距设定(第三步) (Spindle and CCD Offset Setting (Step 3))
 - 记录刀具位置 (Record Tool Position) button
 - 设定偏距 (Set Offset) button
 - X偏距: (X Offset) label, Value: 0.000
 - Y偏距: (Y Offset) label, Value: 0.000


设定主轴与 CCD 偏距

在加工之前，需要先测量主轴与 CCD 的偏距。如无此偏距值，加工的工件会在 X、Y 方向存在一个固定偏移。


测量 **主轴与 CCD 偏距** 的主要思路：先用主轴在治具或者工件上打一个孔，记录下当前主轴位置；然后再将相机对着这个孔的中心，记录下主轴位置。二者之间差值即为 **主轴与 CCD 偏距**。

过程：


1. 使用手轮，移动 Z 轴慢慢接近治具中无用的区域。
2. 开启主轴，将手轮调到 X10 档，将 Z 慢慢加深，在治具表面钻一个孔，然后关闭主轴。
3. 点击 **记录刀具** 按钮。
4. 摇动手轮，在 CCD 画面找到之前的打孔位置，将相机中心对着孔的 X 方向切线位置，如下图所示。

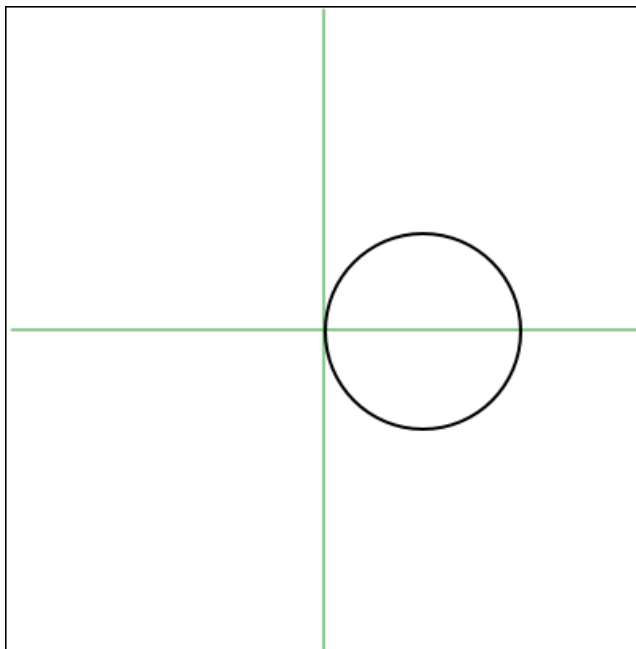

5. 直接在 X 方向步进一个刀具半径。此时，X 方向坐标即为当前圆心位置。如下图所示。

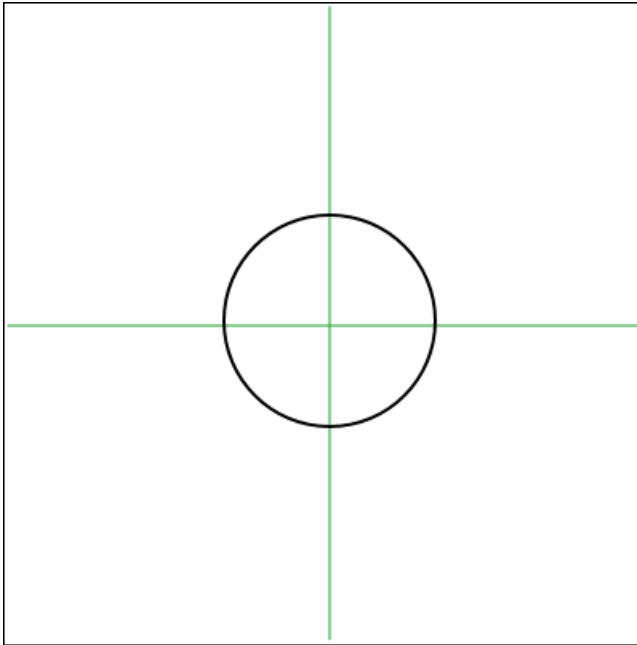

可以步进两次，若刀具半径正确，此时 CCD 中心应该在另一边切线位置。可以检查刀具半径是否有误。如下图所示。

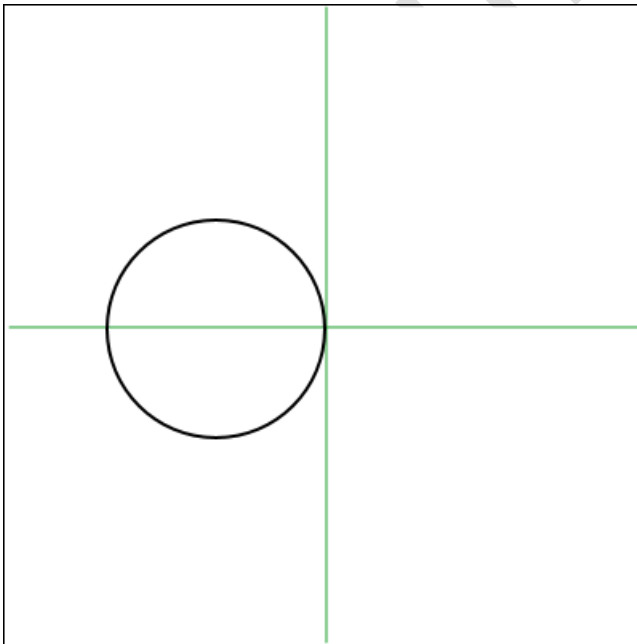

6. 同理 Y 方向也执行上述操作，找到 Y 方向的圆心位置。
7. 点击 **设定偏距** 进行设定。

设定

参数

工艺

开启设定

焦距设定(第一步)

取当前点	-10.600
------	---------

倍率测量(第二步)

机床移动:

	1.000
--	-------

取特征	开始	测量记录
-----	----	------

主轴与CCD偏距设定(第三步)

记录刀具位置	设定偏距
---------------	-------------

X偏距:	0.000	Y偏距:	0.000
------	-------	------	-------

CCD 拍照及设置工件原点

使用 CCD 拍照并设置工件原点，主要操作如下：

1. 设置图片匹配模式
2. 使用 CCD 拍照
3. 编辑模板

设置图片匹配模式

工件加工时，大多数的特征点都是一样的，比如全面屏手机玻璃上，两个拍照点位置都是十字。也有一些玻璃特征点是不一致的，比如矩形的边缘的直角。

对于所有拍照点特征完全一样的，客户只需要设置一个模板即可；对于所有拍照点特征不一样的，客户需要为每个拍照点都设置下模板。

过程：

在 **参数** → **操作参数** 下，找到参数 **图像匹配模式**。

- 若特征点完全一样，将该参数设置为 0。
- 若特征点不一样，将该参数设置为 1。

使用 CCD 拍照

按照拍照点个数，CCD 拍照方式包括以下 4 种：

- 单点拍照
- 两点拍照
- 三点拍照
- 四点拍照

四种拍照方式的异同点包括：

- 两点拍照，拍照点位置为工件坐标；其他拍照方式使用的是机械坐标。
- 两点拍照，拍照点位置需要手动输入，位置为图纸上的理论位置；其他拍照方式可以直接运动到对应位置直接设定。
- 两点拍照在加工前必须先设置好坐标系；其他拍照方式只直接根据拍照后的实际位置重新设定坐标系。
- 四点拍照实际上是三点拍照的升级版。三点拍照时，若整体成功率不高，可以使用四点拍照提高成功率。

单点拍照

单点拍照只能用来加工圆。编程时，需要以圆心为工件原点编程。在 CCD 拍照以后，会将找到的圆心做为工件原点。

过程：

1. 将参数 **CCD 系统拍照方式** 设置为 1。
2. 运动到圆心位置，点击 **拍照** 按钮，记录拍照点位置。

点击 **模板编辑** 按钮，在弹出的 **轮廓定位** 对话框中，设置拍照点的模板。详情请参考 **编辑模板**。

两点拍照

两点拍照时，首先需要设好工件坐标。两点拍照时，拍照点的位置为图纸上的这两个点的理论坐标。

过程：


1. 设置工件原点及第一个拍照点。

推荐做法：

1. 切换至 **工艺** 页面，并勾选 **以 CCD 中心定工件原点**。
 2. 移动 X、Y 轴到第一个拍照点位置，分别点击 **清零** → **X 清零**、**Y 清零**。
 3. 切换至 **设置** 页面，在拍照点 1 位置点击 **取当前点**。
此时，拍照点 1 位置即为工件原点位置。
2. 返回 **参数** 页面，将参数 **CCD 系统拍照方式** 设置为 2。
 3. 在 **标识 2** 下方设置第二个拍照点位置。建议根据两个拍照点位置间距离，手动输入标识 2 的拍照点位置。

举例：

下图中，拍照点 1 和拍照点 2 在 X 方向水平，两点间隔为 40mm，将拍照点 1 定位工件原点后，拍照点 2 的位置为 X40，Y0。

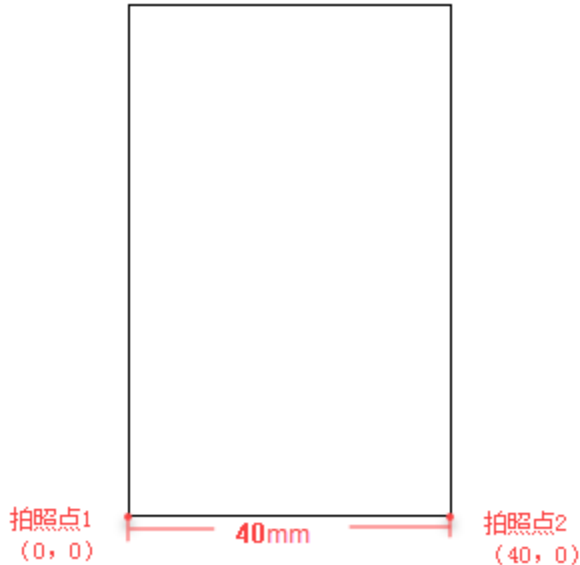

设定完成后，点击 **模板编辑** 按钮，在弹出的 **轮廓定位** 对话框中，设置拍照点的模板。详情请参考 [编辑模板](#)。

三点拍照

三点拍照时，三个点必须呈直角三角形。客户编程时，需要以斜边的中心点为工件原点进行编程。

过程：

1. 将参数 **CCD 系统拍照方式** 设置为 3。
2. XY 运动到第一个拍照点位置，点击标识 1 的 **取当前点** 按钮。
3. XY 运动到第二个拍照点位置，点击标识 2 的 **取当前点** 按钮。
4. XY 运动到第三个拍照点位置，点击标识 3 的 **取当前点** 按钮。

设定完成后，点击 **模板编辑** 按钮，在弹出的 **轮廓定位** 对话框中，设置拍照点的模板。详情请参考 [编辑模板](#)。

四点拍照

四点拍照与三点拍照类似。在三点拍照时，若其中有一个点拍照失败，才需要去拍第四个点。

过程：

1. 将参数 **CCD 系统拍照方式** 设置为 4。
2. XY 运动到第一个拍照点位置，点击标识 1 的 **取当前点** 按钮。
3. XY 运动到第二个拍照点位置，点击标识 2 的 **取当前点** 按钮。
4. XY 运动到第三个拍照点位置，点击标识 3 的 **取当前点** 按钮。
5. XY 运动到第四个拍照点位置，点击标识 4 的 **取当前点** 按钮。

完成后，点击 **模板编辑** 按钮，在弹出的 **轮廓定位** 对话框中，设置拍照点的模板。详情请参考 [编辑模板](#)。

编辑模板


模板编辑的目的就是提取当前拍照点的特征，在加工时候根据提取的特征找到图片中特征点所在位置。

编辑模板时，需注意：


- 取模板时，工件要放正，不能在特征点倾斜的情况下去取特征点。
- 提取的轮廓特征点数量要足够多。此处特征点能表述轮廓特征即可，干扰需要擦除。

过程：


1. 点击 **模板编辑** 按钮。弹出 **轮廓定位** 对话框。
2. 在 **轮廓定位** 对话框中，选择 **模板训练**。点击 **重新训练** 按钮。

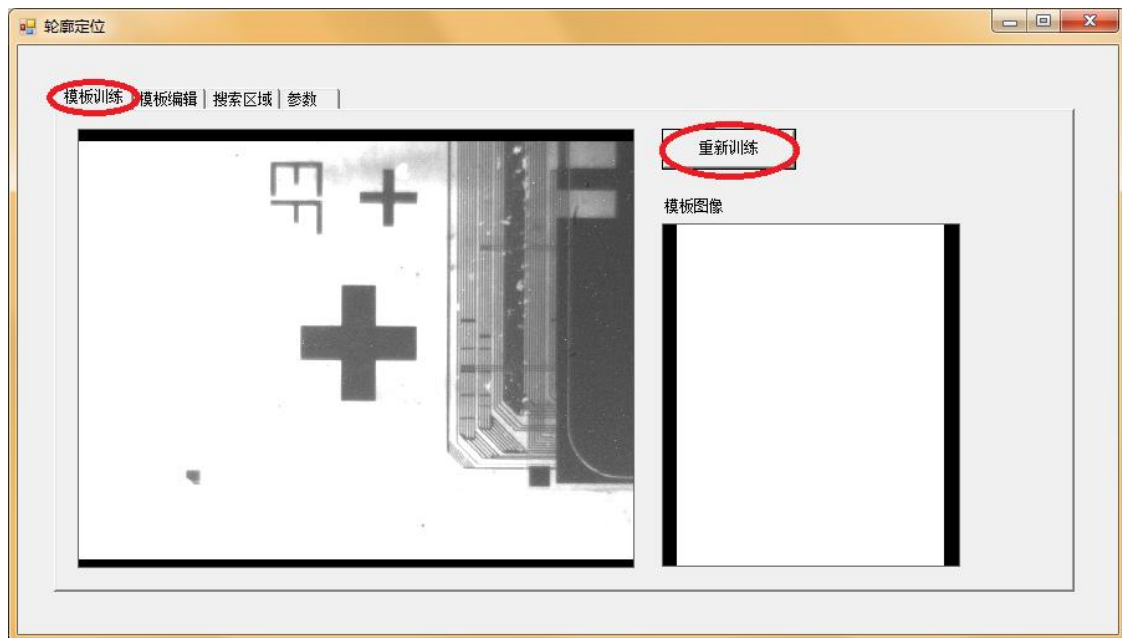


3. 将模板训练中出现的矩形框拖选到特征点所在位置。矩形框大小需要和特征点大小相当就可以。框选完成以后，点击 **训练完成**。

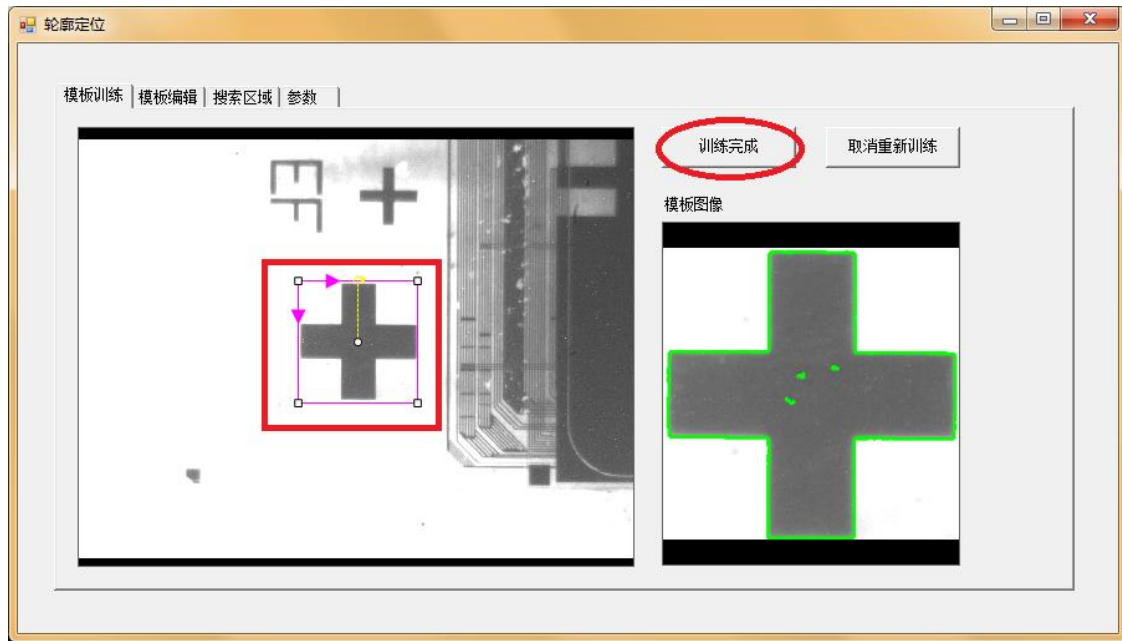

4. 切换到 **模板编辑** 中，对提取出的特征进行处理。
- **最小对比度**、**最大对比度** 是设置特征点的对比度。
 - 一般情况下最小对比度设置为 20，最大对比度设置为 120 即可。
 - 若图片比较模糊，特征点对比不明显可以将这两个值调低。
 - **边缘最小长度** 是提取出的特征边缘的最小像素，一般情况下设置为 10 即可。
 - **擦除尺寸** 是用来擦除干扰时橡皮擦的大小。擦除完成以后，点击 **应用** 按钮。

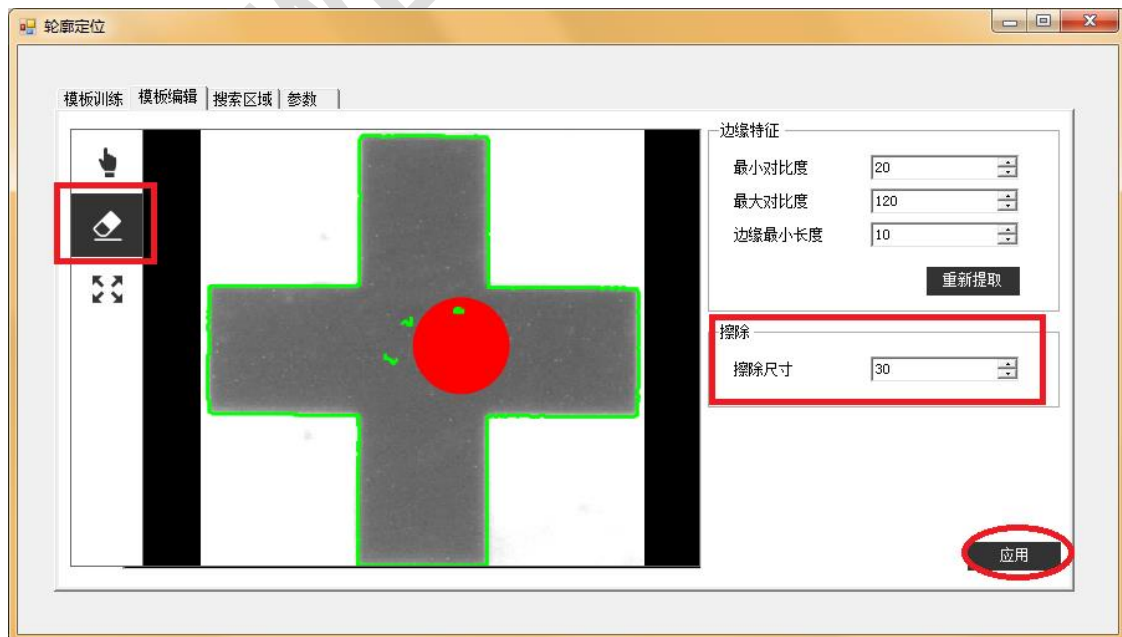

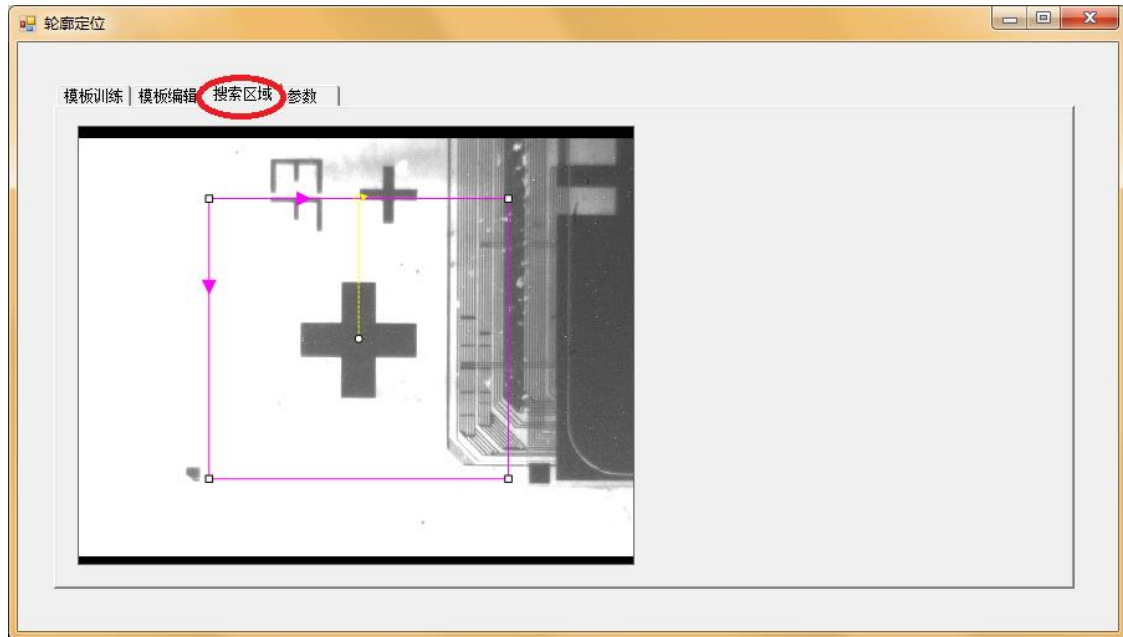
5. 切换到 **搜索区域** 中编辑图片。

一般情况下，工件摆放不会很偏，基本上特征点就是在图像的中心位置附近，所以搜索区域可以选择局部的区域，即框选较小的范围。

若整张图片框选，那查找特征点的时候会在整张图片范围内去查找，匹配就会更耗时。

6. 切换到 **参数** 页面，设置轮廓匹配基本参数。

- 合理设置 **评分阈值** 和 **匹配等级**。太低容易找错；太高容易找不到。具体多少根据图像质量来决定。
- 若图片质量比较好，评分阈值和匹配等级可以设置高一些。
- 通常情况下，评分阈值设置为 0.3~0.7，匹配等级为 4~6。

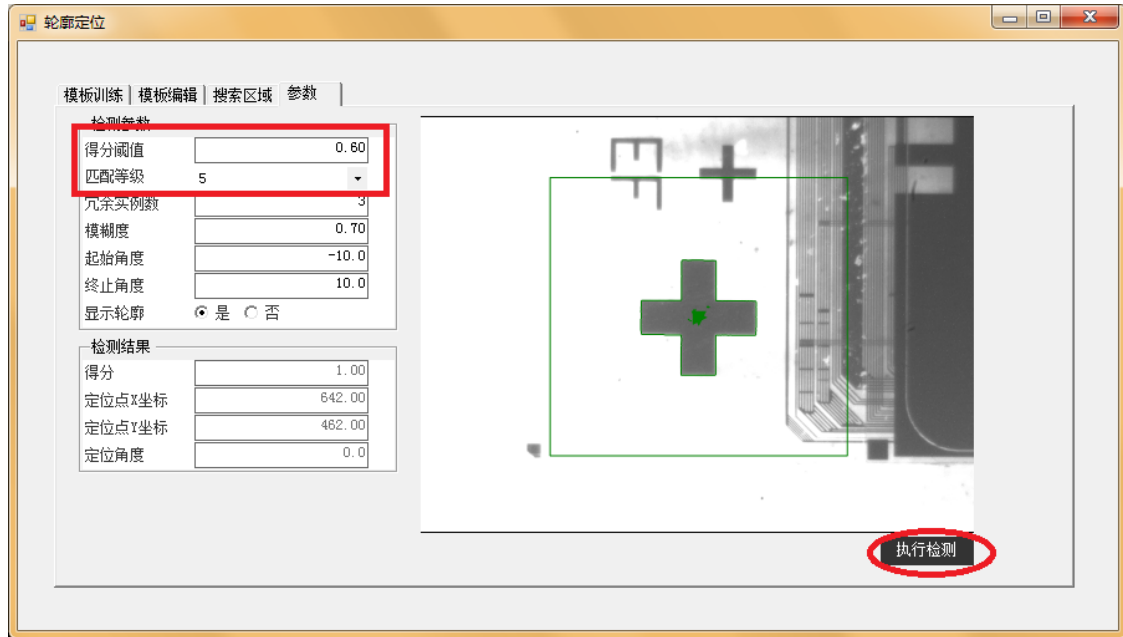

设置完成以后，可以点击 **执行检测** 按钮，测试下当前是否可以拍照成功。

反复观察是否存在找错的情况。

其他设置

介绍其他辅助功能使用和设定。

图像显示

目前，图像显示有两种模式：


- 显示相机采集的实时图像
- 显示拍照后的图像

在匹配完成后，无论匹配是否成功，相机图像窗口实时显示的是当前已匹配的图像；若需要切换至相机实时图像，只需鼠标点击相机图像显示窗口即可。

阵列加工

过程:

1. 切换至 工艺 设置页面。
2. 勾选 开启设定，输入制造商密码。
3. 勾选 阵列加工。
4. 设置阵列加工行数、行列间距。
5. 决定 不合格模板工件退出加工。
 - 若勾选该参数，在拍照时候，只要有一个工件拍照失败，则所有工件不加工；
 - 若未勾选该参数，则拍照失败工件不加工，其他工件正常加工。

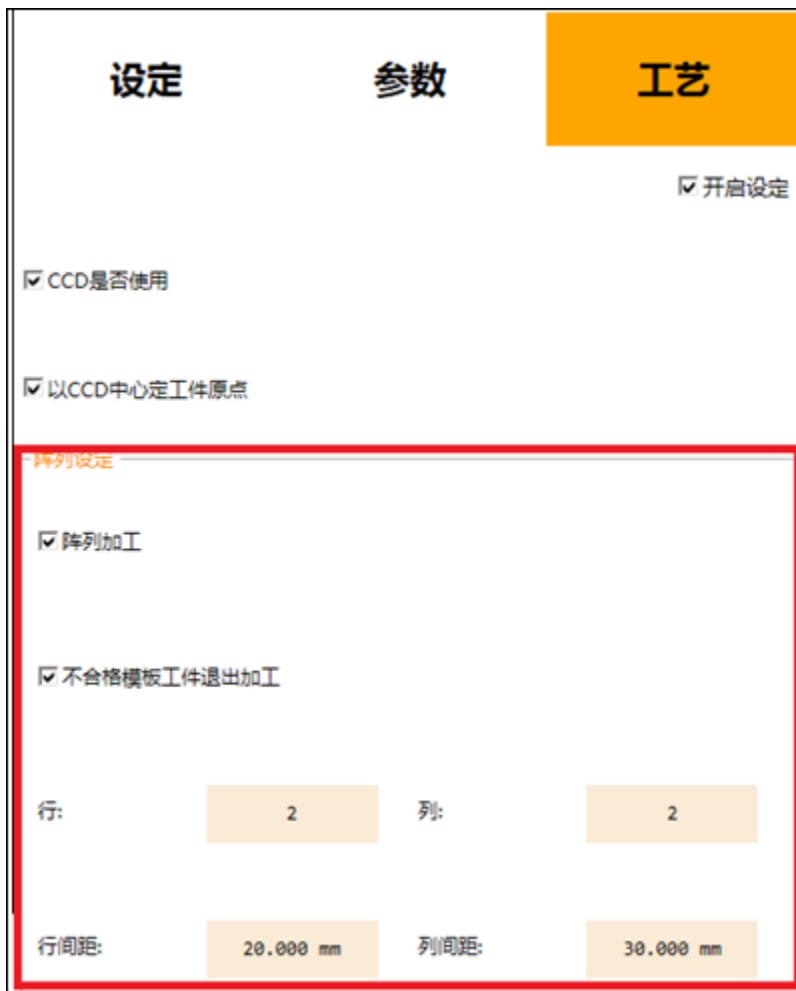

设定 参数 **工艺**

开启设定

CCD是否使用

以CCD中心定工件原点

阵列设定

阵列加工

不合格模板工件退出加工

行: 列:

行间距: 列间距:

CCD 是否使用

客户可以根据加工工艺需要，决定是否使用 CCD。

过程：

1. 切换到 工艺 设置页面。
2. 勾选 开启设定，输入制造商密码。
3. 勾选 **CCD 是否使用**。

设定 参数 **工艺**

开启设定

CCD是否使用

以CCD中心定工件原点

阵列设定

阵列加工

不合格模板工件退出加工

行: 1 列: 1

行间距: 0.000 mm 列间距: 0.000 mm

使用 CCD 定工件原点

在使用 CCD 加工时候，一般有两种方式确定工件原点：

- 使用刀尖定工件原点。
- 使用 CCD 定工件原点。

The screenshot shows the '工艺' (Process) settings page. At the top, there are three tabs: '设定' (Settings), '参数' (Parameters), and '工艺' (Process). The '工艺' tab is selected. Below the tabs, there is a checkbox for '开启设定' (Enable Settings) which is checked. Below that, there is a checkbox for 'CCD 是否使用' (CCD Usage) which is checked. The checkbox for '以 CCD 中心定工件原点' (Set Workpiece Origin at CCD Center) is checked and circled in red. Below this, there is a section for '阵列设定' (Array Settings) with a checkbox for '阵列加工' (Array Processing) which is unchecked. Below that, there is a checkbox for '不合格模板工件退出加工' (Exit Processing for不合格模板工件) which is checked. Below this, there are input fields for '行' (Row) and '列' (Column), both set to '1'. Below that, there are input fields for '行间距' (Row Spacing) and '列间距' (Column Spacing), both set to '0.000 mm'. At the bottom, there is a button labeled '设置工件补偿...' (Set Workpiece Compensation...).

注意：只有两点拍照才可以设置“以 CCD 中心定工件原点”。其他拍照方式都是根据拍照结果重新确定工件原点。

过程：

1. 切换到工艺设置页面。
2. 勾选开启设定，输入制造商密码。
3. 勾选以 CCD 中心定工件原点。

安全偏移

在实际加工中，客户治具一般镂空比较小。若此时工件摆放的比较偏，若此时直接加工，可能就会切坏治具。

安全偏移量和安全偏移角度需要根据治具镂空决定具体误差范围。

过程：

1. 切换到 **参数** 设置页面。
2. 修改参数值。
 - X 向安全偏移量
 - Y 向安全偏移量
 - 安全偏移角度

设定	参数	工艺
		<input checked="" type="checkbox"/> 开启设定
X向安全偏移量：		10.000mm
Y向安全偏移量：		10.000mm
安全偏移角度：		10.000deg
X向补偿：		0.000mm
Y向补偿：		0.000mm
角度补偿：		0.000deg
曝光：	<input type="range"/>	7 % 0.035
增益：	<input type="range"/>	20 % 25.00

偏移设置

在实际加工中，若加工出来的产品往一边偏，就需要偏移补偿。

过程：

1. 点击 **设置工件补偿** 按钮。弹出 **工件补偿对话框**。
2. 在 **工件补偿** 对话框中，设置补偿类型为 **整体补偿** 或者 **单个补偿**。
 - 整体补偿时，若使用阵列加工，那阵列中所有的工件将统一使用设置的偏移补偿。通常情况下，使用整体补偿即可。
 - 单个补偿时，每个工位需要单独设置补偿值。若机床的丝杠出现问题，出现其中某一个治具有问题才需要单个补偿。

工件补偿
✕

工件偏移补偿

补偿类型选择

整体补偿 单个补偿

整体补偿设置

X偏移: Y偏移: 角度:

单个补偿设置

工位号	X偏移补偿(mm)	Y偏移补偿(mm)	Z轴偏移(mm)	角度偏移补偿(mm)
1	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000
4				
5				

偏移补偿有效

说明

各个工位较理论原点的X\Y\Z角度方向的偏移量，正数则正向偏移，反之则负向偏移。

整体补偿：所有工位使用整体补偿设置中的补偿量进行偏移。

单个补偿：所有工位使用各自的偏移补偿量进行偏移。

工件尺寸补偿
✕

补偿类型选择

整体补偿 单个补偿

工件尺寸设置

X尺寸: Y尺寸:

整体补偿设置

X补偿: Y补偿:

单个补偿设置

工位号	X轴补偿(mm)	Y轴补偿(mm)
1	0.000	0.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000
5	0.000	0.000

尺寸补偿有效

说明

加工的工件总体尺寸在X/Y方向的补偿，正数为尺寸放大，反之缩小。

整体补偿：所有工位工件尺寸按照整体补偿设置进行补偿。

单个补偿：所有工位使用各自的补偿量进行补偿。

XY 尺寸补偿

加工过程中，若加工处理的产品大小与理想情况下尺寸不一致，此时可以通过 XY 尺寸补偿去补偿工件大小。但是使用 XY 尺寸补偿时，是以工件原点为缩放中心的，若客户工件原点没有定在工件中心，进行尺寸补偿以后，需要再进一步调整 XY 偏移。

过程:

1. 点击 **设置工件补偿** 按钮。弹出 **工件补偿对话框**。
2. 设置工件尺寸。
3. 在 **工件补偿** 对话框中，设置补偿类型为 **整体补偿** 或者 **单个补偿**。
 - 整体补偿时，若使用阵列加工，那阵列中所有的工件将统一使用设置的偏移补偿。通常情况下，使用整体补偿即可。
 - 单个补偿时，每个工位需要单独设置补偿值。若机床的丝杠出现问题，出现其中某一个治具有问题才需要。



工件补偿

工件偏移补偿

补偿类型选择 偏移补偿有效

整体补偿 单个补偿

整体补偿设置

X偏移: 0.000 Y偏移: 0.000 角度: 0.000

单个补偿设置

工位号	X偏移补偿(mm)	Y偏移补偿(mm)	Z轴偏移(mm)	角度偏移补偿(mm)
1	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000	0.000

X偏移清除 Y偏移清除 Z轴清除 角度偏移清除

说明

各个工位较理论原点的X\Y\Z\角度方向的偏移量，正数则正向偏移，反之则负向偏移。

整体补偿：所有工位使用整体补偿设置中的补偿量进行偏移。

单个补偿：所有工位使用各自的偏移补偿量进行偏移。

工件尺寸补偿

补偿类型选择 尺寸补偿有效

整体补偿 单个补偿

工件尺寸设置

X尺寸: 0.000 Y尺寸: 0.000

整体补偿设置

X补偿: 0.000 Y补偿: 0.000

单个补偿设置

工位号	X轴补偿(mm)	Y轴补偿(mm)
1	0.000	0.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000
5	0.000	0.000

X补偿清除 Y补偿清除

说明

加工的工件总体尺寸在X/Y方向的补偿，正数为尺寸放大，反之缩小。

整体补偿：所有工位工件尺寸按照整体补偿设置进行补偿。

单个补偿：所有工位使用各自的补偿量进行补偿。

Z 深度补偿

使用阵列加工时，一般情况下，所有治具在同一个水平面。但有时由于操作不当，可能会碰坏其中一个治具。若重新铣全部治具的话，需要花费较长时间。此时可以将重新铣当前治具，铣完后，将当前这个治具加深即可。

过程：

1. 点击 **设置工件补偿** 按钮。弹出 **工件补偿** 对话框。
2. 在 **工件补偿** 对话框中，设置补偿类型为 **单个补偿**。
3. 设置对应工位的 Z 轴偏移量。此处工位序号对应 CCD 拍照时候的顺序。

模拟加工

在所有设置完成以后，可以执行一次模拟加工。

过程：

直接点击 **CCD 设定** 页面中的 **模拟加工** 按钮即可。

有关模拟加工与真实加工的区别，详细请参阅[模拟加工与真实加工有何区别](#)。

自动分层补偿

自动分层补偿功能解决了刀具在一定长度下重复使用的问题，增加了刀具的重复利用率。

使用自动分层补偿功能，操作如下：

1. 点击菜单 **操作** → **自动分层补偿设置**，打开 **自动分层补偿设置** 对话框：

刀具号	已加工次数	长度实时补偿量	长度补偿间隔	长度磨损增量	长度补偿最大值
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	1
8	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	1
11	0	0	0	0	1
12	0	0	0	0	1
13	0	0	0	0	1
14	0	0	0	0	1
15	0	0	0	0	1

2. 勾选 **开始设定**。需要输入制造商权限密码。
3. 选择 **是否自动分层补偿**：
 - 勾选：使用自动分层补偿。
 - 不勾选：不使用自动分层补偿。
4. 设置参数：
 - 长度补偿间隔
 - 长度补偿增量
 - 长度补偿最大值
5. 可选：点击 **加工次数清零** 清零已加工次数。
6. 可选：点击 **全部清零** 清零除 **长度补偿最大值** 外其余所有列的值。

完成设定后，点击 **开始** 执行加工：

- 软件根据所有 **刀具号** 的 **长度磨损增量** 进行长度补偿。
- 一轮加工完成后刀具对应的 **已加工次数** 自增一次。同时，判断是否达到了 **长度补偿间隔** 。
 - 达到：对 **长度实时补偿量** 进行一个 **长度磨损增量** 的累加。再判断 **长度实时补偿量** 是否超过 **长度补偿最大值** 。
 - 超过：告警提示“刀具自动补偿功能补偿值已超过设置上限，不允许再加工！”，当前刀具加工停止。
 - 未超过：继续加工。
 - 未达到：**长度实时补偿值** 不变，继续加工直至 **已加工次数** 达到 **长度补偿间隔** 。

使用自动分层补偿功能后，工件偏置、刀具偏置、公共偏置满足以下公式：

工件坐标=机械坐标-工件偏置-公共偏置-刀具偏置 Z-长度实时补偿量

其中，刀具偏置 Z 在 **参数** → **刀具** 界面进行参数设置。

常见问题

介绍 NcStudio V12 单 CCD 系统使用过程中的常见问题。如遇其他问题，请联系我司技术销售人员。

CCD 是否可能存在误差？为什么会有误差？

CCD 可能存在误差。

图像算法是以像素为单位的，图像算法的精度就是 ± 1 像素。

举例：


若放大倍率为 200，即 200 个像素对应 1 毫米，那么 CCD 的误差范围为 ± 0.005 。

一般情况下，CCD 加工出来成品的误差会有多大？

CCD 在拍照点处的误差为 ± 1 像素，但是最后实际加工出来的成品的误差要根据具体工件来决定。

举例：

若加工如下所示的工件：

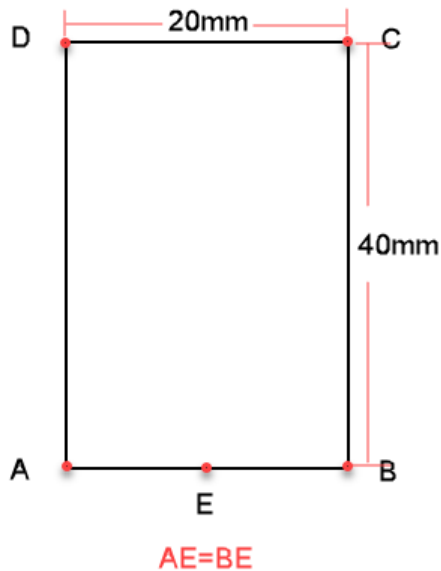

则：加工的 C 点的最大误差为 $CE/BE * 1$ 像素，约为 2.2 像素。

若放大倍率为 200，此时：

- C 点、D 点的最大误差为 0.011mm
- A 点、B 点的最大误差为 0.005mm

若加工后的成品偏差不稳定，该如何排查？

若使用 CCD 加工出的工件有偏差，首先需确认该误差是否在 CCD 合理误差范围内。

- 工件偏差在 CCD 合理误差范围以内，不用调整。
- 工件偏差超出 CCD 合理的误差，根据以下步骤进行排查。

排查步骤：

1. 检查放大倍率是否正确。详细请参阅 [测量倍率](#)。
2. 检查相机或者镜头的安装是否有问题，比如相机或者镜头没有固定好。
 - 这里排查可以先用手拍下，看下成像是否有晃动。
 - 手动测试。详细请参阅 [如何测试相机或镜头是否固定良好](#)。
3. 检查拍照点设置是否有误。详细请参阅 [设置拍照点](#)。
4. 检查拍照延时时间，确认此时间是否太短。

若拍照延时太短，会导致机床没有停稳就拍照计算了，此时得到的图像实际可能不是运动到拍照点后取得的图像，因此会导致计算出来的位置有偏差。

如何设置拍照延时，详情请参考[设置相机](#)

5. 检查是否模板参数设置有问题，导致拍照出错。

若模板参数设置不合理，会导致图片匹配时候找错。

建议在设置完模板参数以后，先观察一段时间，保证加工稳定后交付最终客户正常生产。

如何测试相机或镜头是否固定良好？

可通过手动移动 X、Y 轴运动一段距离后，到拍照点拍照，保存图片后进行前后对比分析。

排查步骤：

1. 手动移动 X 轴，往负方向运动一段距离。
2. 点击 **到拍照点**，将当前图片保存。
3. 手动移动 X 轴朝正方向运动一段距离。
4. 点击 **到拍照点**，将当前图片保存。
5. 同理，手动移动 Y 轴，重复上述操作，在 Y 方向运动固定的一段距离，然后点击 **到拍照点** 保存当前图片。
6. 使用图片浏览工具浏览保存的图片，查看图片有无变化。

若图片有变化，说明相机未固定好或者机床精度有问题。

若拍照点位置设置错误，有何影响？

两点拍照时，若拍照点位置设置错误，会导致加工出来的产品有一个偏差。

在使用两点拍照时，一般情况下两个拍照点是水平或者垂直的，两个拍照点的坐标应该是对称的。

模拟加工与真实加工有何区别？

模拟加工和真实加工的主要区别在以下两方面：

- 真实加工使用刀尖去加工；模拟加工使用相机视野中心，沿着刀路进行仿真加工。
- 真实加工时，Z 方向是按照刀路轨迹执行的；模拟加工时，Z 轴是在准焦高度上运动的。

因此，在正式加工前，推荐执行模拟加工，排查所有设置是否正确。

测量倍率时，对选取的特征点是否有要求？

有。

测量倍率时设定查找的特征点必须满足：该特征点在相机视野中是唯一的。

举例：

图 1 中的矩形在相机视野中不唯一，不能作为特征点去进行测量倍率；图 2 中的十字在相机视野中是唯一的，故可以作为测量倍率的特征点。

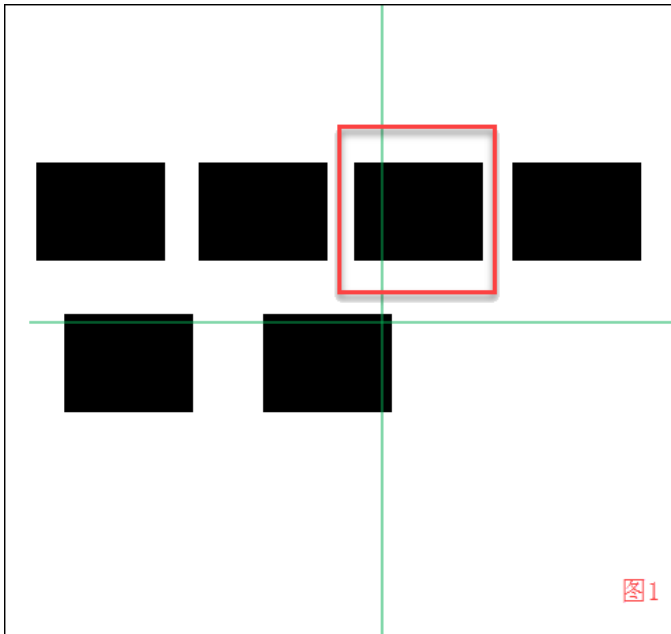


图1

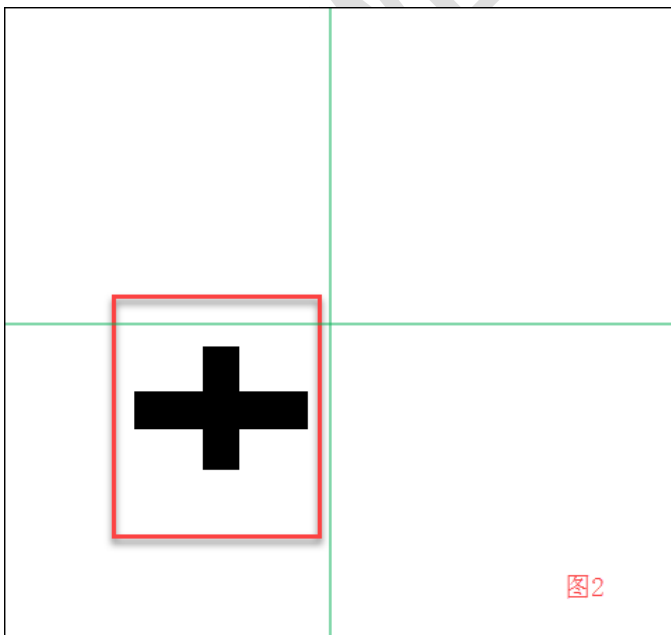


图2

术语及参数

介绍 CCD 软件中重要的概念及参数。

焦距

在拍照时，只有 Z 在某一个固定位置时候，才可以拍到清晰图片，这个位置称之为焦距。

放大倍率

图像算法是以像素为单位的，机床加工是以毫米为单位的。像素和毫米单位的比例关系称之为放大倍率。

举例：放大倍率为 200，意味着 200 像素=1mm

主轴与 CCD 偏距

CCD 中心和主轴中心的偏移。CCD 加工时，是根据图像中心结合拍照位置，得到实际点的位置；但是加工时，是以主轴去加工的。二者之间的间距称之为主轴与 CCD 偏距。

曝光

指在摄影过程中进入镜头照射在感光元件上的光量，由光圈、快门、感光度的组合来控制。

曝光值代表能够给出同样曝光的所有相机光圈快门组合。

增益

此处指相机的增益，与相机的**曝光**一起，用于补偿相机成像过程中光量，提高成像质量。

专业·专心·专注

SPECIALIZED/CONCENTRATED/FOCUSED



上海维宏电子科技股份有限公司

地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号

邮编：201401 咨询热线：400 882 9188

邮箱：weihong@weihong.com.cn

网址：www.weihong.com.cn